

**Пресс гидравлический  
малогабаритный  
ПГМ - 2000МГ4**

**Руководство по эксплуатации\*  
Технические характеристики\*\***

---

*\* Предназначено для ознакомления, некоторые разделы могут отсутствовать*  
*\*\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию приборов, не ухудшающие их технические и метрологические характеристики*

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа .....	5
1.1 Назначение и область применения .....	5
1.2 Основные технические и метрологические характеристики .....	5
1.3 Состав прессов .....	7
1.4 Устройство и работа .....	8
1.5 Маркировка и пломбирование .....	12
1.6 Упаковка .....	13
2 Использование по назначению .....	13
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	13
2.2 Подготовка к работе .....	14
2.3 Использование пресса .....	15
2.3.1 Порядок работы в режиме «Испытание образцов» .....	15
2.3.2 Порядок работы в режиме «Просмотр архива» .....	21
2.3.3 Порядок работы в режиме «Передача данных на ПК» .....	22
2.3.4 Порядок работы в режиме «Коэффициенты приведения» .....	26
2.3.5 Порядок работы в режиме «Поверка/Калибровка» .....	27
2.3.6 Порядок работы в режиме «Установка часов» .....	31
3 Техническое обслуживание .....	31
3.1 Меры безопасности .....	31
3.2 Порядок технического обслуживания .....	32
4 Методика поверки .....	33
4.1 Операции поверки .....	33
4.2 Средства поверки .....	33
4.3 Требования безопасности .....	33
4.4 Условия поверки и подготовка к ней .....	33
4.5 Проведение поверки .....	33
4.6 Оформление результатов поверки .....	33
5 Хранение .....	33
6 Транспортирование .....	34
7 Утилизация .....	34
Паспорт .....	35
Приложение А .....	39

Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации прессов гидравлических малогабаритных ПГМ-МГ4. РЭ содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации прессов.

Эксплуатация прессов должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией прессов и настоящим РЭ.

## **1 Описание и работа**

### **1.1 Назначение и область применения**

1.1.1 Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4 (далее по тексту – прессы) предназначены для создания и измерения нагрузки (силы), при статических испытаниях на сжатие и изгиб контрольных образцов из бетона, а так же других строительных материалов.

1.1.2 Область применения – строительная индустрия, научно исследовательские и строительные лаборатории.

1.1.3 При эксплуатации в рабочих условиях прессы устойчивы к воздействию:

- температуры окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С;
- относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

### **1.2 Основные технические и метрологические характеристики**

1.2.1 Пределы нагружений:

- наименьший – 100 кН;
- наибольший – 2000 кН;

1.2.2 Цена единицы наименьшего разряда 0,1 кН

1.2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Диапазон нагружений, % от наибольшего предела нагружения	Пределы допускаемой относительной погрешности, %
от 1 до 5	± 3
св. 5 до 100	± 1

1.2.4 Высота, ширина и глубина рабочего пространства не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

Высота рабочего пространства, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Ширина рабочего пространства, мм
305	290	305

1.2.5 Диапазон регулирования скорости возрастания напряжения в образце от 0,2 до 1,0 МПа/с.

1.2.6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной скорости ± 0,2 МПа/с.

1.2.7 Размеры опорных плит не менее Ø285 мм.

1.2.8 Ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм.

1.2.9 Габаритные размеры и масса пресса не более указанных в таблице 3.

Таблица 3

Модификация пресса	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПГМ-2000МГ4	470×520×1230	420
Пульт управления	200×50×100	0,1

1.2.10 Электрическое питание пресса осуществляется от сети переменного тока частотой (50±0,5) Гц, напряжение (220±22) В.

1.2.11 Потребляемая мощность 550 Вт:

1.2.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP20.

1.2.13 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в табл. 4.

## Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ - 2000МГ4

Таблица 4

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Встроенное программное обеспечение	PGM_EL	V1.01	A14D	CRC16
ПО ПК	ПГМ-МГ4	1.0.1	91f3f72726137f44 71edfc867f39d166	md5

1.2.14 Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч.

1.2.15 Средний срок службы, не менее 10 лет.

### 1.3 Состав прессов

1.3.1 В состав прессов входит:

1	пресс	1
2	пульт управления	1
3	кабель USB	1
4	сетевой кабель	1
5	CD с программным обеспечением	1
6	вставка плавкая 5А, 250 В	1
7	емкость с маслом	1
8	приспособление для испытания образцов на изгиб (по спецзаказу)	1
9	руководство по эксплуатации с методикой поверки	1

1.3.2 Пресс поставляется заказчику в потребительской таре.

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия пресса основан на преобразовании нагрузки (силы), приложенной к испытываемому образцу, тензорезисторным датчиком в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке. Электрический сигнал регистрируется пультом управления, где обрабатывается и результаты измерений, в единицах силы, отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

1.4.2 Конструктивно пресс представляет собой машину, состоящую из нагружающего устройства и силоизмерителя. Внешний вид пресса показан на рис. 1а и 1.б.

1.4.2.1 Нагружающее устройство состоит из силовой рамы, гидронасоса и рабочего цилиндра.

Силоизмеритель состоит из тензопреобразователя и пульта управления с дисплеем, соединяемого при помощи кабеля с тензопреобразователем и электроприводом.

1.4.2.2 Силовая рама образована основанием, четырьмя стойками и упорной траверсой.

Под основанием размещен электропривод насоса с блоком управления и гидронасос. На основании размещен масляный бак, рабочий цилиндр с поршнем и нижней опорной плитой, а так же смонтированы датчик перемещения и концевой выключатель предельного хода поршня. На упорной траверсе смонтирован силовой винт ручной подачи с верхней опорной плитой, в пазах, расположенных на упорной траверсе, установлен пульт управления. Нагружающее устройство снабжено защитным ограждением (решеткой).

На лицевой панели пресса расположены органы управления:

- тумблер включения питания;
- кнопка **ПУСК** включения электропривода насоса;
- кнопка **СТОП**;
- рукоять привода клапана сброса/подачи масла;
- индикатор работы двигателя насоса;
- регулятор скорости нагружения (потенциометр).

# Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ - 2000МГ4

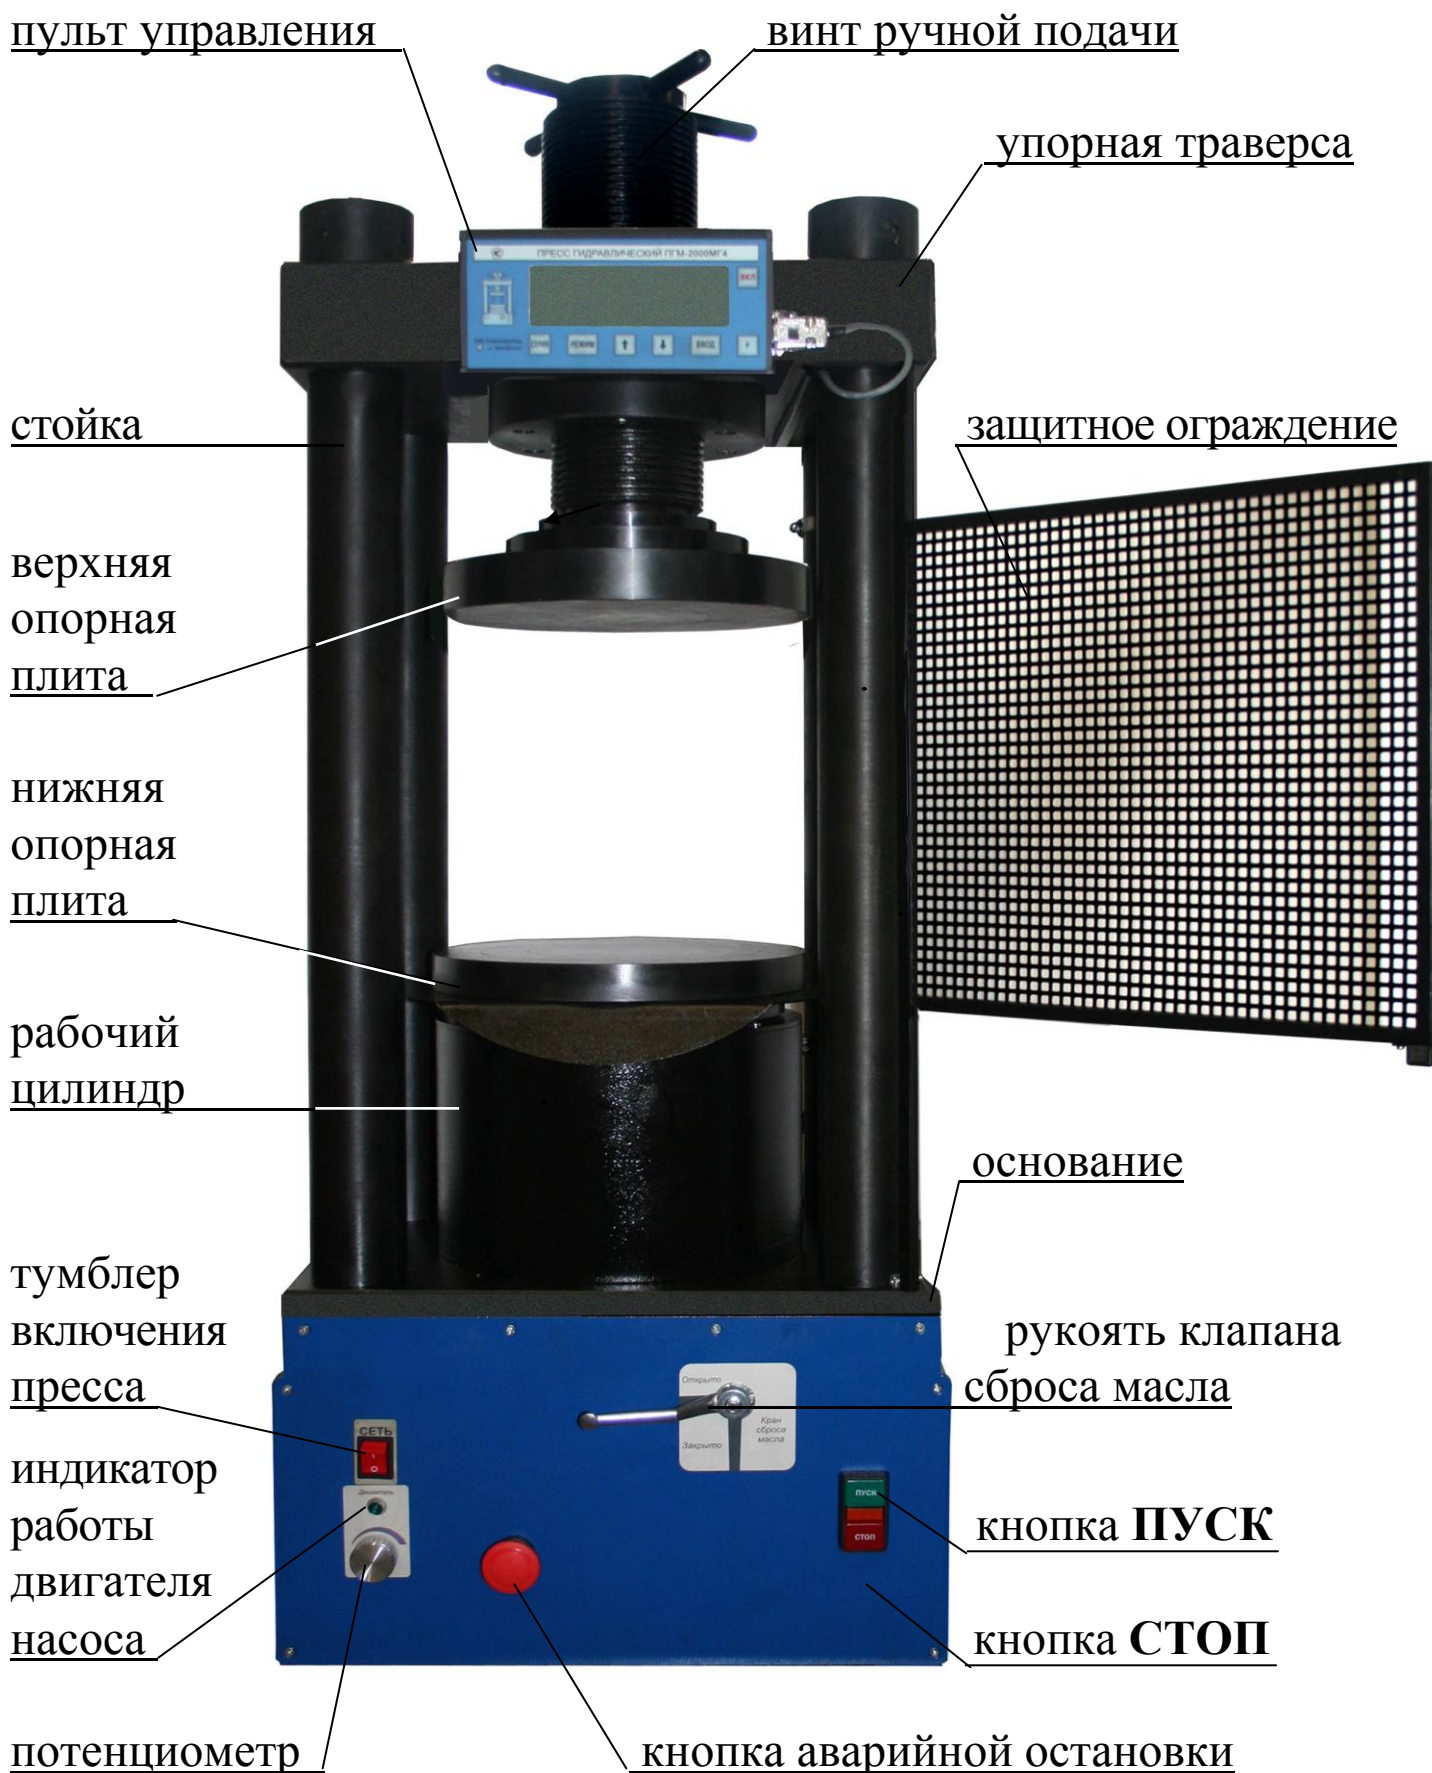


Рисунок 4.1.а – Внешний вид прессы. Вид спереди

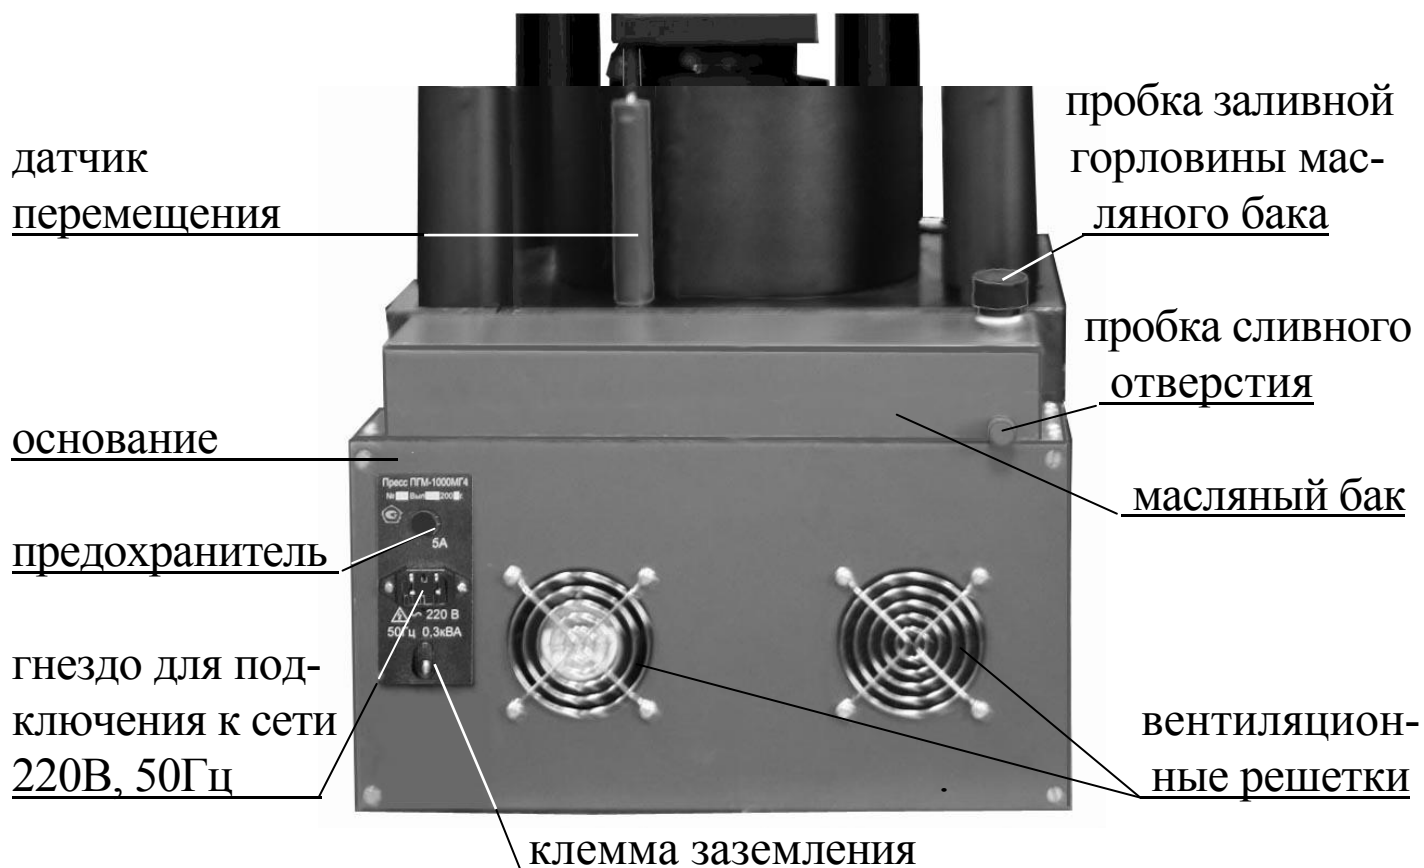


Рисунок 4.1.б - Внешний вид пресса. Вид сзади

**Примечание** – Регулятор скорости нагружения используется в режиме «Поверка/калибровка».

На задней панели пресса размещены: решетка вентилятора, пробка сливного отверстия масляного бака, гнездо для подключения пресса к сети 220 В, 50 Гц, предохранитель, клемма заземления.


Пресс снабжен защитой от перегрузки, автоматически отключающей электропривод при превышении нагрузки или при достижении максимального хода поршня.

1.4.2.3 Пульт управления служит для управления процессом измерений и отображения результатов измерений. На лицевой панели пульта управления имеется жидкокристаллический дисплей и клавиатура, состоящая из семи кнопок: **РЕЖИМ**, **ВВОД**, **↑**, **↓**, **СЕРИЯ**, **F**, **ВКЛ**.



На правой боковой панели пульта управления размещены соединительные разъемы для подключения через соответствующие кабели к прессу и персональному компьютеру (при работе в режиме передачи данных на ПК).

1.4.3 Пресс обеспечивает шесть рабочих режимов, выбор которых осуществляется в меню пульта управления. Для входа в меню необходимо нажать кнопку **РЕЖИМ**.

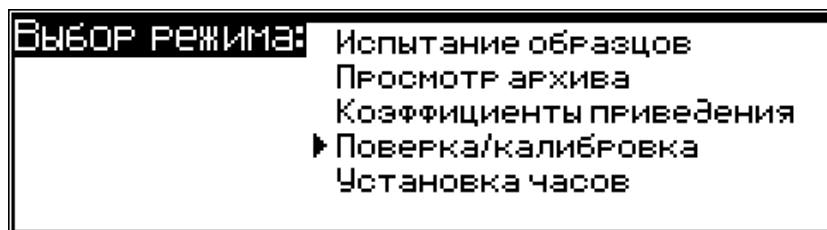

1.4.3.1 Режим «**Испытание образцов**». В данном режиме проводятся испытания образцов строительных материалов.

Для перехода в режим «**Испытание образцов**» из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти к экрану «**Выбор режима**», кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  переместить курсор на пункт «*Испытание образцов*» и нажать кнопку **ВВОД**.

1.4.3.2 Режим «**Просмотр архива**». В данном режиме осуществляется просмотр и удаление содержимого архива. Объем архивируемой информации составляет 999 результатов измерений.

Для перехода в режим «**Просмотр архива**» из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти к экрану «**Выбор режима**», кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  переместить курсор на пункт «*Просмотр архива*» и нажать кнопку **ВВОД**.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой **РЕЖИМ**.

1.4.3.3 Режим «**Передача данных на ПК**». В данном режиме производится передача архивированных данных на компьютер через его USB-порт.

Режим передачи данных в ПК устанавливается автоматически при подсоединении пульта к компьютеру через USB-порт.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» проис-

ходит после отсоединения пульта от ПК.

1.4.3.4 Режим «**Коэффициенты приведения**». В данном режиме производится установка масштабных коэффициентов.

Для перехода в режим «**Коэффициенты приведения**» из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти к экрану «**Выбор режима**», кнопками ↑, ↓ переместить курсор на пункт «*Коэффициенты приведения*» и нажать кнопку **ВВОД**.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой **РЕЖИМ**.

1.4.3.5 Режим «**Поверка / калибровка**». В данном режиме проводится поверка/калибровка прессы с применением рабочих эталонов второго разряда по ГОСТ Р 8.663-2009.

Для перехода в режим «**Поверка / калибровка**» из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти экрану «**Выбор режима**», кнопками ↑, ↓ переместить курсор на пункт «*Поверка / калибровка*» и нажать кнопку **ВВОД**.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой **РЕЖИМ**.

1.4.3.6 Режим «**Установка часов**». В Режиме 6 производится установка календаря и часов реального времени.

Для перехода в режим «**Установка часов**» из других режимов необходимо нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти экрану «**Выбор режима**», кнопками ↑, ↓ переместить курсор на пункт «*Установка часов*» и нажать кнопку **ВВОД**.

Возврат в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится кнопкой **РЕЖИМ**.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

### 1.5.1 Маркировка

На передней панели пульта управления нанесены:

– наименование и условное обозначение прессы;

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа.

На задней стенке основания, на табличке, нанесены:

- условное обозначение пресса;
- заводской номер, месяц и год изготовления;
- знак утверждения типа.

### **1.5.2 Пломбирование**

Прессы пломбируются при положительных результатах поверки посредством нанесения клейма на пластичный материал. Место пломбирования – углубления для винта расположенные на боковой панели блока управления и в правом верхнем углу лицевой панели. Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа пресса.

## **1.6 Упаковка**

Для обеспечения сохранности при транспортировании пресс упаковывается в ящик, изготовленный по чертежам изготовителя, категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Эксплуатационная документация упакована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки. Маркировка упаковки производится в соответствии с ГОСТ 14192.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 В процессе работы необходимо следить, чтобы уровень масла в баке при открытом клапане сброса масла и опущенной нижней опорной плите находился на уровне риски на щупе.

2.1.2 Не допускается превышение максимального хода нижней опорной плиты.

2.1.3 Не допускается испытание хрупких материалов без защитного ограждения со стороны нахождения оператора и соседних

приборов.

2.1.4 При подключении пресса к сети необходимо проверить зануление шин заземления трехполюсной розетки.

2.1.5 Перед включением в сеть необходимо надежно заземлить корпус пресса через клемму защитного заземления.

2.1.6 Любые перемещения, подъем и монтаж пресса должны выполняться только при снятом пульте.

## 2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Пресс установить на жесткое и прочное основание (стол, тумба) и закрепить четырьмя болтами М12×30. Плоскость основания должна быть горизонтальна по показаниям брускового уровня, установленного в двух взаимно перпендикулярных направлениях, отклонение от горизонтальности не должно превышать 1 мм/м.

2.2.2 Проверить уровень масла в бачке по риску на щупе, для чего вывернуть пробку из горловины бачка и извлечь щуп. Если уровень ниже риски, необходимо долить масло до требуемого уровня, не допуская перелива масла в горловину бачка (при вворачивании пробки со щупом масло выдавливается из бачка по резьбе пробки).

Рекомендуемые марки масел: МГ-100-Б (ГЖД-14с), Shell Tellus T 100 (класс вязкости 100).

**Примечания:** 1 При поставке пресса в гидросистему заливается масло Shell Tellus T 100.

2 Объем масла, заливаемого в гидросистему пресса, составляет 2,9 л.

2.2.3 Установить пульт управления в пазы упорной траверсы и подключить посредством кабеля пресс к пульту, обращая внимание на положение «ключа» на соединительном разъеме.

2.2.4 Заземлить пресс через клемму защитного заземления « $\perp$ ».

## 2.3 Использование пресса

### 2.3.1 Порядок работы в режиме «Испытание образцов»

2.3.1.1 Открыть клапан сброса масла поворотом рукояти привода клапана сброса масла в положение «Открыто» и, если нижняя плита была поднята, дождаться ее перемещения в исходное (нижнее) положение.

2.3.1.2 Испытуемый образец установить строго по оси верхней и нижней плит. Зазор между верхней плитой и образцом, устанавливаемый силовым винтом, должен составлять от 3 до 4 мм.

2.3.1.3 Нажатием кнопки **ВКЛ** включить пресс, после чего дисплей имеет вид, например:



2.3.1.4 Для изменения номера серии необходимо кнопкой **СЕРИЯ** возбудить мигание номера серии, кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  установить требуемый номер и зафиксировать повторным нажатием кнопки **СЕРИЯ**, при этом курсор перемещается на вид испытываемого материала.

**Примечания:** 1 При отсутствии записей в архиве номер серии изменить невозможно.


2 В одну серию может быть объединено до 99 испытаний. Оператор по своему усмотрению может группировать образцы в одну серию по признаку одного класса В, по единству состава бетона и т.п.

2.3.1.5 Кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  выбрать материал из ряда: «бетон тяже-

лый», «бетон легкий», «шлакоблок», «кирпич  $h = 65$  мм», «кирпич  $h = 88$  мм» и зафиксировать кнопкой **ВВОД**.

2.3.1.6 При выборе материала «бетон тяжелый» или «бетон легкий» курсор перемещается на форму образца. Выбор формы образца производится кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , фиксация – кнопкой **ВВОД**. Дисплей при этом может иметь виды, например:

– при выборе формы образца «куб»:

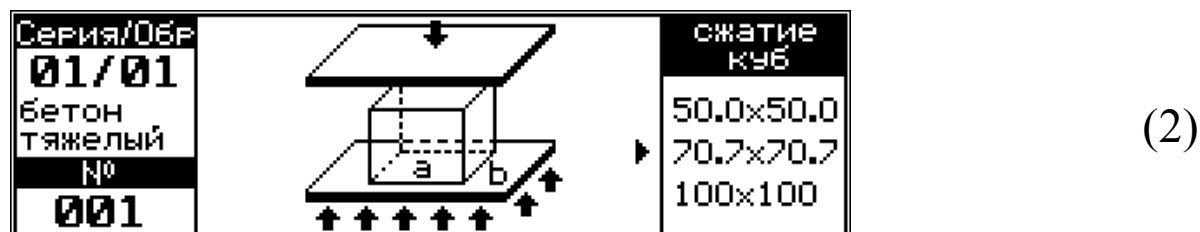


при этом на дисплее отображаются установки, введенные пользователем при предыдущем испытании образцов того же материала и формы.

Для изменения размеров образца нажать кнопку **ВВОД**. Курсор перемещается на *предусмотренными ГОСТ на методы испытаний размерами образца*, например, для тяжелых бетонов:  $50 \times 50$ ,  $70,7 \times 70,7$  или  $100 \times 100$  мм.

Выбор размера образца производится кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ , фиксация – кнопкой **ВВОД**. Затем, кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  и **ВВОД**, установить *действительные* размеры образца, например  $97 \times 99$  мм.

– при выборе формы образца «цилиндр»:

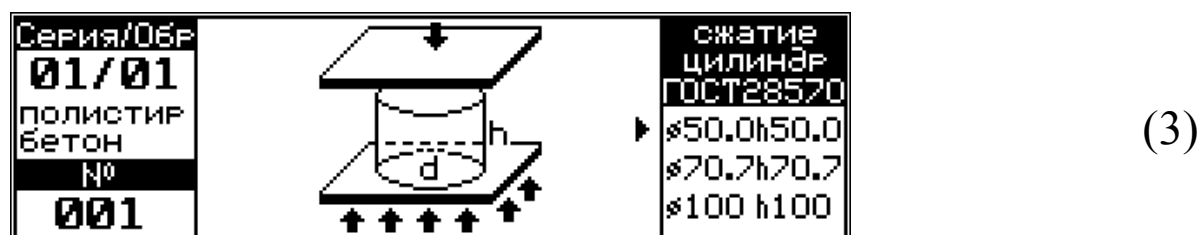

при этом на дисплее отображаются установки, введенные пользователем при предыдущем испытании образцов того же материала и формы.

Выбор и изменение размеров образца проводится аналогично.

**Примечание** – Действительные размеры образца остаются в


памяти пресса и автоматически устанавливаются при аналогичном испытании образцов того же материала и формы.

2.3.1.7 После установки размеров образца курсор перемещается на значение скорости нагружения, либо скорости возрастания напряжения в образце, либо скорости перемещения активной плиты в зависимости от требований ГОСТ на методы испытаний.

**Примечание** – При испытании бетона на сжатие скорость возрастания напряжения в образце регулируется, и может быть установлена в диапазоне от 0,2 до 1,0 МПа/с, выбор производится кнопками ↑, ↓, и **ВВОД**.

При испытании других материалов и иными методами скорость устанавливается автоматически и соответствует требованиям ГОСТ на методы испытаний.


2.3.1.8 По окончании ввода исходных данных дисплей принимает вид:

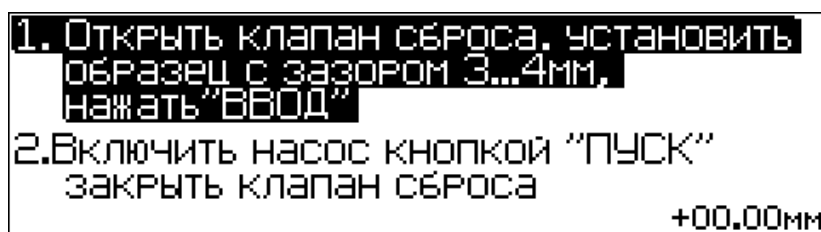

1. ОТКРЫТЬ КЛАПАН СБРОСА. УСТАНОВИТЬ  
ОБРАЗЕЦ С ЗАЗОРОМ 3...4мм,  
НАЖАТЬ "ВВОД"  
2. ВКЛЮЧИТЬ НАСОС КНОПКОЙ "ПУСК"  
ЗАКРЫТЬ КЛАПАН СБРОСА  
+00.00мм

(4)


2.3.1.9 Убедившись, что клапан сброса масла открыт, нижняя опорная плита находится в исходном положении и зазор между верхней опорной плитой и образцом установлен, нажать кнопку **ВВОД**, на дисплей выводится сообщение об автоподстройке:



Автоподстройка:  
[Empty input field]  
2. ВКЛЮЧИТЬ НАСОС КНОПКОЙ "ПУСК"  
ЗАКРЫТЬ КЛАПАН СБРОСА  
+00.00мм

(5)

2.3.1.10 Следуя указаниям на дисплее включить двигатель насоса кнопкой **ПУСК** и закрыть клапан сброса, после чего запускается процесс автоподстройки, дисплей имеет вид, например:

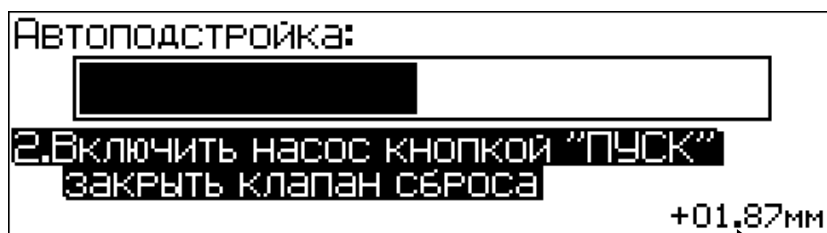


(6)

индикатор перемещения плиты

Во время автоподстройки нижняя опорная плита перемещается вверх на 2 мм, перемещение плиты отображается в нижнем правом углу дисплея.


**Примечание** – Если до запуска процесса автоподстройки нижняя опорная плита была поднята более чем на 1 мм, на дисплей выводится сообщение:

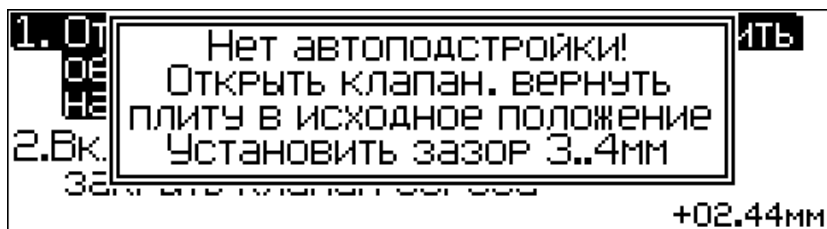

(7)

Следуя указаниям на дисплее выполнить рекомендуемые действия и повторить автоподстройку.

2.3.1.11 После окончания автоподстройки пресс переходит в режим испытания образца, дисплей принимает вид:

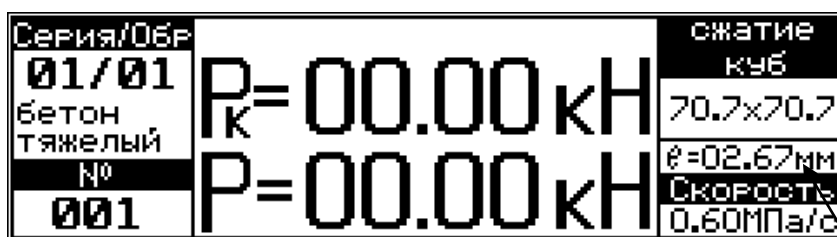

(8)

значение перемещения плиты до касания образца

Нагружение образца производится со скоростью, установленной пользователем (например, 0,6 МПа/с), либо скоростью, устанавливаемой автоматически (в соответствии с требованиями ГОСТ на метод испытаний). В правом поле дисплея отображается значение перемещения нижней опорной плиты ( $l$ ) до касания образца с верхней опорной плитой. После касания образца с верхней опорной плитой



## Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ - 2000МГ4

на дисплее отображается значение перемещения нижней опорной плиты при нагружении образца. Дисплей при этом имеет вид:

значение текущей нагрузки      значение нагрузки при разрушении образца

Серия/Обр 01/01 бетон тяжелый № 001	$P_k = 51.57 \text{ кН}$ $P = 51.57 \text{ кН}$	сжатие куб 70.7x70.7 $\phi = 00.73 \text{ мм}$ Скорость 0.60 МПа/с
--	--	---

(9)

значение перемещения плиты с момента касания образца

2.3.1.12 После разрушения образца значение текущей нагрузки обнуляется ( $P = 0$ ), значение разрушающей нагрузки ( $P_k$ ) фиксируется и отображается в верхней строке дисплея.

2.3.1.13 После разрушения образца нажатием кнопки **СТОП** отключить привод насоса, открыть клапан сброса масла, дождаться перемещения нижней опорной плиты в исходное положение и удалить испытанный образец.

В случае, если испытания проводятся без разрушения образца, и требуемая нагрузка была достигнута, необходимо нажать кнопку **СТОП** и открыть клапан сброса масла до опускания нижней плиты в исходное положение.

2.3.1.14 Для вычисления параметров, предусмотренных программой пресса и занесения результата испытания в архив, необходимо нажать кнопку **ВВОД**, дисплей при этом имеет вид, например:

Серия/Обр 01/03 бетон тяжелый № 003	$P_k = 288.2 \text{ кН}$ $P = 27.38 \text{ МПа}$	сжатие куб 100x100 $\phi = 01.37 \text{ мм}$ Скорость 0.60 МПа/с
--	---	---

(10)

2.3.1.15 Для продолжения испытаний необходимо убедиться, что клапан сброса/подачи масла открыт и нижняя опорная плита находится в исходном (нижнем) положении.

Установить образец согласно п. 2.3.1.1, кнопкой **РЕЖИМ** перейти к экрану (1), после чего повторить операции по п. 2.3.1.3 –

### 2.3.1.7.

При испытании однотипных образцов, размеры которых отличаются незначительно, для перехода к испытаниям без повторной установки исходных данных, после установки образца между плитами пресса кнопкой **РЕЖИМ** перейти к экрану (1) и нажать кнопку **F**.

#### **ВНИМАНИЕ:**

1 При превышении максимально допустимой величины нагрузки в верхней строке дисплея высвечивается информация:

Серия/Обр	ПЕРЕГРУЗКА!!!		сжатие
Ø1/65	R=	2027 кН	цилиндр
бетон			ГОСТ 10180
тяжелый			Ø150 h300
№	R=	2027 кН	Ø=04.33мм
Ø65			Скорость
			0.53МПа/с

(11)

сопровождая прерывистым звуковым сигналом. В этом случае необходимо нажать кнопку **СТОП**, открыть клапан сброса масла и дождаться перемещения нижней опорной плиты в исходное положение, после чего нажатием кнопки **РЕЖИМ** перейти к экрану (1).

2 Для аварийной остановки пресса необходимо нажать кнопку **СТОП** и открыть клапан сброса масла.

#### 2.3.1.16 *Испытание кирпича и шлакоблока*

2.3.1.16.1 В прессе предусмотрена возможность испытания кирпича (половинок и целого) и шлакоблока на сжатие.

2.3.1.16.2 Выполнить операции по п.п. 2.3.1.1...2.3.1.5. Курсор переместится на размер образца, при этом скорость возрастания напряжения в образце установится автоматически, в пределах  $(0,4 \pm 0,2)$  МПа/с.

Выбрать *предусмотренные ГОСТ на методы испытаний размеры образца* и установить (уточнить), при необходимости, его действительные размеры.

2.3.1.16.3 Провести испытание, выполнив операции по п.п. 2.3.1.8...2.3.1.15. Вычисление предела прочности  $R_{СЖ}$  и занесение результатов испытаний в архив производится аналогично, нажатием кнопки **ВВОД**.

## 2.3.2 Порядок работы в режиме «Просмотр архива»

2.3.2.1 Просмотр содержимого архива может производиться при работе пульта подключенного к прессу.

2.3.2.2 Включить питание пульта и выполнить операции по п. 1.4.3.2, дисплей имеет вид, например:

№	серия обр.	материал	P, кН	R, МПа	размеры, мм
001	01 / 01	бетон	573.2	56.71	097×099
002	01 / 02	бетон	496.1	39.94	118×100
003	02 / 01	легкий	270.1	33.71	∅101 h097
004	02 / 02	легкий	280.0	27.42	098×099
005	02 / 03	легкий	320.0	30.70	100×101

(12)

2.3.2.3 Просмотр содержимого архива производится нажатием кнопок ↑ и ↓.

Для просмотра дополнительной информации о скорости нагружения, масштабных коэффициентах, дате и времени испытаний необходимо нажать кнопку **ВВОД**, дополнительный экран имеет вид, например:

№	серия обр.	материал	K	U	дата
001	01 / 01	бетон	0.95	0.5	08/11/09
002	01 / 02	бетон	0.95	0.5	08/11/09
003	02 / 01	легкий	1.00	0.6	08/11/09
004	02 / 02	легкий	0.95	0.6	08/11/09
005	02 / 03	легкий	0.95	0.6	08/11/09

(13)

Возврат к экрану (12) архива производится нажатием кнопки **ВВОД**.

2.3.2.4 Удаление содержимого архива производится в режиме просмотра архива.

2.3.2.4.1 Для удаления хранящейся в архиве информации необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку **ВВОД** до появления на дисплее транспаранта:

№	серия обр.	материал	K	U	дата
001	01 / 01	бетон	0.95	0.5	08/11/09
002	01 / 02	бетон	0.95	0.5	08/11/09
003	02 / 01	легкий	1.00	0.6	08/11/09
004	02 / 02	легкий	0.95	0.6	08/11/09
005	02 / 03	легкий	0.95	0.6	08/11/09

(14)

2.3.2.4.2 Кнопками ↑, ↓ переместить курсор на требуемый пункт и выполнить действие нажатием кнопки **ВВОД**.

2.3.2.5 Возврат к экрану (12) архива и далее, к экрану «**Выбор режима**», производятся кратковременными нажатиями кнопки **РЕЖИМ**.

2.3.2.6 Выход из режима просмотра содержимого архива производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

### **2.3.3 Порядок работы в режиме «Передача данных на ПК»**

#### **2.3.3.1 Системные требования к ПК**

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 2000, ME, XP, 7, 8, 8.1 Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

#### **2.3.3.2 Назначение, установка и возможности программы**

##### **2.3.3.2.1 Назначение программы**

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с прессами типа ПГМ-2000МГ4, ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1500МГ4, ПГМ-500МГ4(А) и ПГМ-100МГ4(А), поставляемых ООО «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив пресса, на компьютер.

##### **2.3.3.2.2 Установка программы**

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку «ПГМ-МГ4»;
- начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать кнопку «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Прием данных».

##### **2.3.3.2.3 Возможности программы:**

- просмотр данных и занесение служебной информации в поле «Примечание» для каждого измерения;
- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти пресса (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel.

### 2.3.3.3 Настройка USB-соединения

2.3.3.3.1 Для настройки USB-соединения необходимо подключить пресс к компьютеру через USB-порт. Установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

2.3.3.3.2 Автоматическая установка драйвера:

2.3.3.3.3 После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (см. рис 2), необходимо указать папку с USB драйвером (X:/Programs/USB driver/) и нажать кнопку «Далее» (см. рис 3).

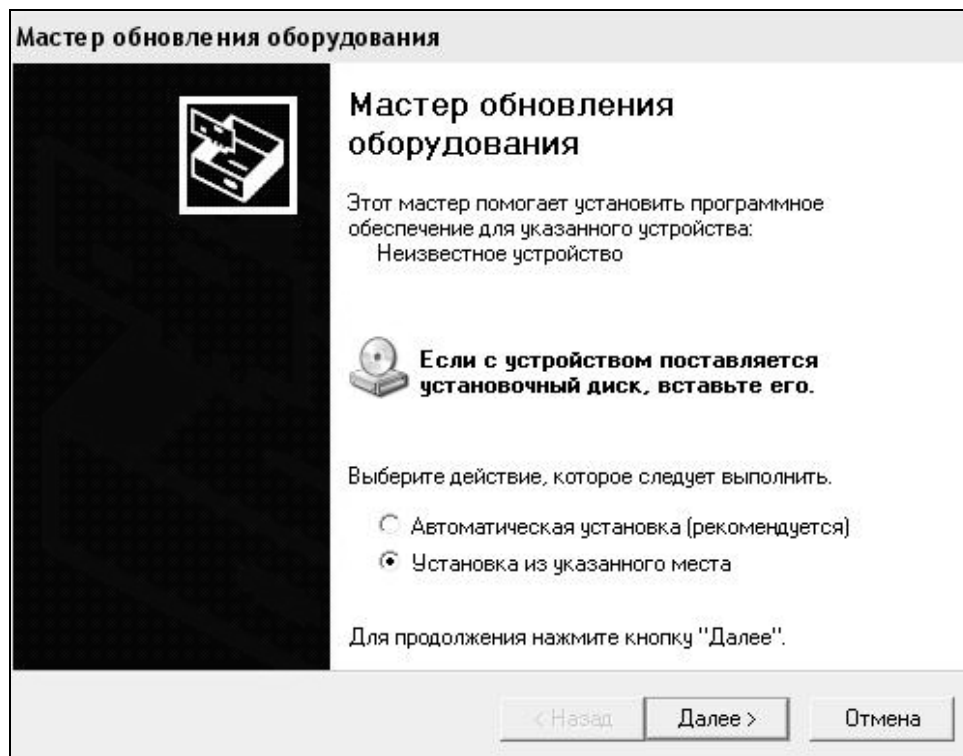


Рисунок 2 - Окно мастера обновления оборудования

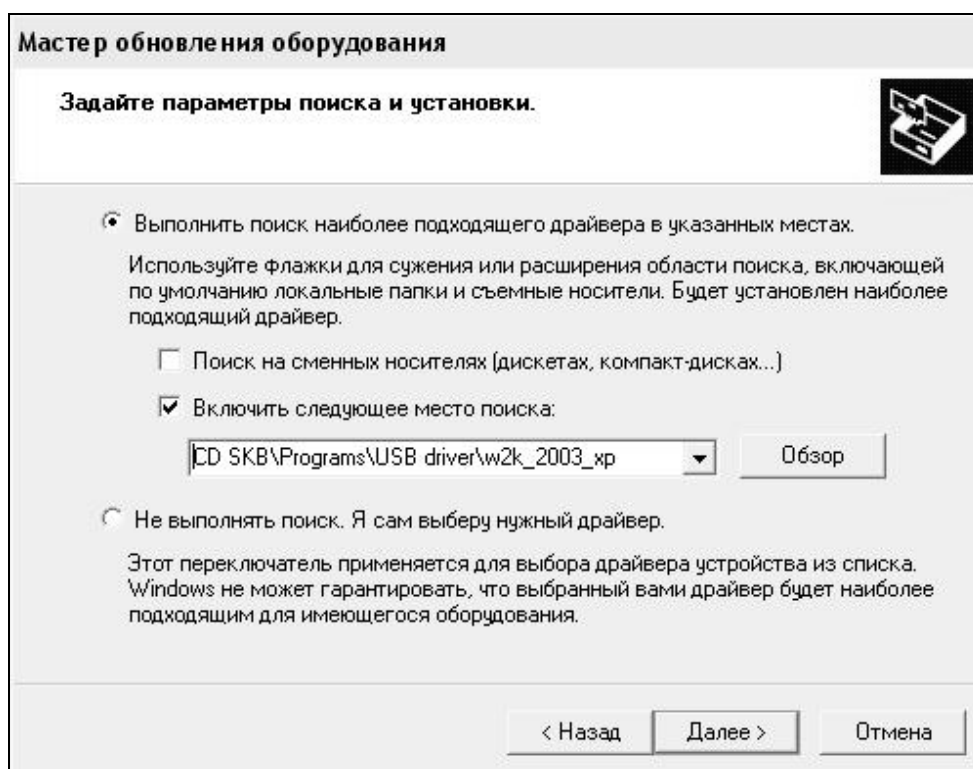


Рисунок 3 - Окно выбора драйвера для установки

### 2.3.3.3.4 Ручная установка USB драйвера:

- вставить компакт-диск в привод CD-ROM;
- открыть папку «Programs» на прилагаемом CD;
- найти и открыть папку «USB driver»;
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIBUS.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить» (см. рис 4);
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDIPORT.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

### 2.3.3.4 Подключение пульта управления к ПК

2.3.3.4.1 Отключить пульт, отсоединить разъем и снять пульт с пресса.

2.3.3.4.2 Установить пульт рядом с компьютером. Для передачи данных используется стандартный USB-порт.

Для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоединить кабель, поставляемый в комплекте с прессом, к компьютеру, второй конец подсоединить к включенному пульту.


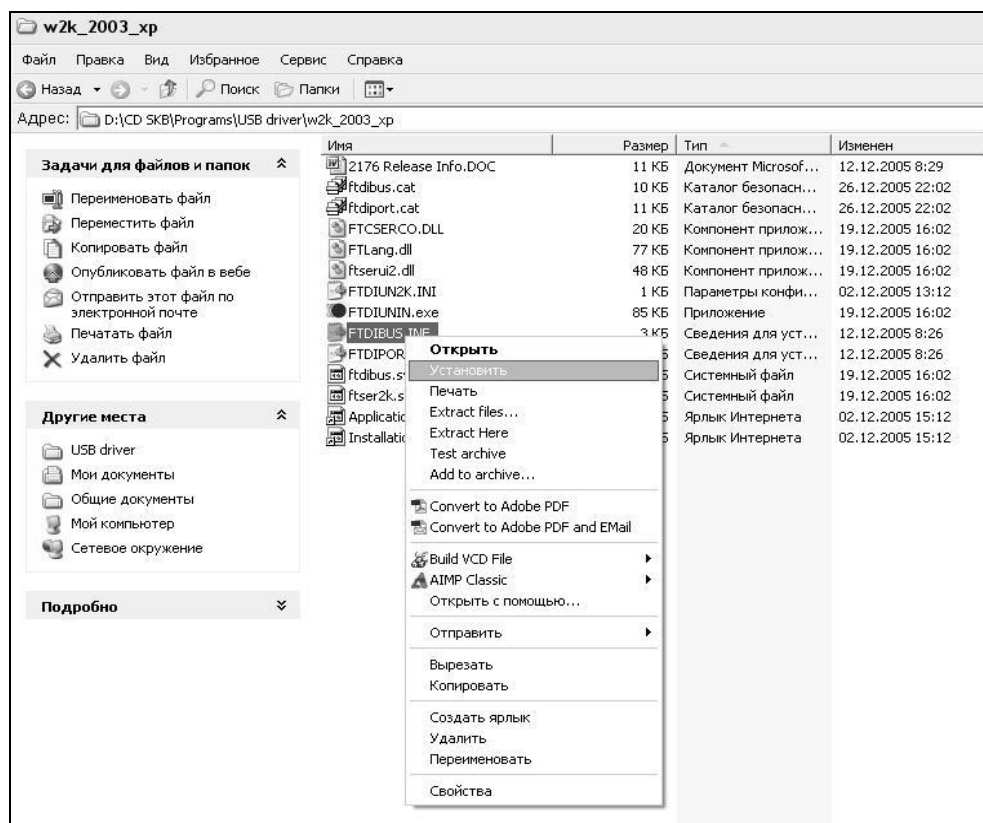


Рисунок 4 - Окно ручной установки драйвера

Дисплей имеет вид:

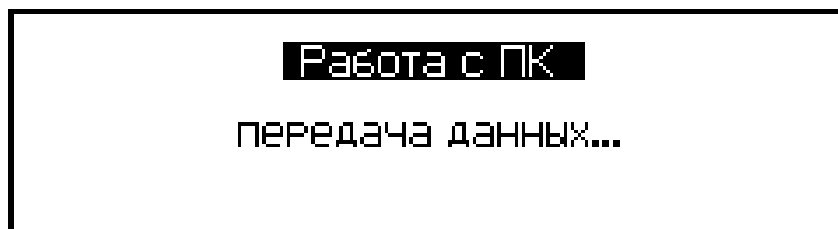

(15)

**Примечание:** Питание пульта при подключении к компьютеру осуществляется по USB-кабелю.

### 2.3.3.5 Прием данных с пресса

2.3.3.5.1 Включить компьютер и запустить программу «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПГМ-МГ4».

2.3.3.5.2 По окончании процесса определения пресса компьютером необходимо войти в раздел меню «Файл» и активировать строку «Считать архив», щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Откроется окно сохранения файла, укажите имя файла и нажмите кнопку «Ок». В открывшемся окне нажмите «Принять данные». На экране в таб-

личном виде отобразятся данные, считанные из архива пресса.

2.3.3.5.3 Для редактирования ранее сохраненных данных необходимо войти в раздел меню «Файл» и активировать строку «Открыть», щелкнув по ней левой кнопкой мыши. На экране отобразится окно выбора файла, выберете нужный файл и нажмите кнопку «Ок».

2.3.3.5.4 Программа позволяет заполнить таблицу необходимыми данными методом простого перетаскивания результатов (строк), с нажатой и удерживаемой левой кнопкой мыши, из таблицы «Прием данных» в «Таблицу 1».

Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортировать в Excel;
- распечатать отчет.

2.3.3.5.5 Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – ПГМ-МГ4».

2.3.3.5.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Устройство не подключено, повторите попытку». После чего необходимо проверить подключение пресса, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен пульт и повторить попытку, нажав кнопку «Считать данные».

2.3.3.6 Для продолжения испытаний отключить пульт, отсоединить его от ПК и подключить к прессу.

## **2.3.4 Порядок работы в режиме «Коэффициенты приведения»**

2.3.4.1 Выполнить операции по п.1.4.3.4, дисплей имеет вид, например:



Установка коэффициентов  
для образцов:  
▶ кубы  
цилиндры по ГОСТ28570  
призмы

(16)

Кнопками ↑, ↓ переместить мигающее поле на требуемый пункт, например «кубы», и нажать кнопку **ВВОД**. Дисплей имеет вид:

Ребро куба, мм	70.7	100	ячеистый бетон 70.7	
			γ<400кг	γ>400кг
α	▶0.85	0.95	1.00	0.90
Ребро куба, мм	150	200	ячеистый бетон 100	
			γ<400кг	γ>400кг
α	1.00	1.05	1.00	0.95

(17)

2.3.4.2 При необходимости изменения коэффициентов, кнопками ↑, ↓ переместить курсор на требуемый пункт, кнопкой **ВВОД** возбудить его мигание, кнопками ↑, ↓ изменить значение коэффициента и зафиксировать кнопкой **ВВОД**.

2.3.4.3 Возврат к основному экрану «**Выбор режима**» производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

2.3.4.4 При выборе пункта «цилиндры» дисплей соответственно имеет вид:

$h/d$	0.85- 0.94	0.95- 1.04	1.05- 1.14	1.15- 1.24	1.25- 1.34	1.35- 1.44
$\eta_1$	▶0.96	1.00	1.04	1.08	1.10	1.12
$h/d$	1.45- 1.54	1.55- 1.64	1.65- 1.74	1.75- 1.84	1.85- 1.94	1.95- 2.00
$\eta_1$	1.13	1.14	1.16	1.18	1.19	1.20

(18)

Изменение коэффициентов производится аналогично.

## 2.3.5 Порядок работы в режиме «Поверка/Калибровка»

2.3.5.1 К работе в данном режиме допускается только поверитель аттестованный на право поверки прессов, что обусловлено возможностью повреждения данных предыдущей калибровки пресса и может привести к погрешности измерений.

2.3.5.2 Войти в режим поверки/калибровки, выполнив опера-

ции по п. 1.4.3.4, дисплей имеет вид:



1. Открыть клапан сброса, установить динамометр с зазором 3...4мм, нажать "ВВОД"  
2. Включить насос кнопкой "ПУСК", закрыть клапан сброса

(19)

2.3.5.3 Динамометр установить строго по оси верхней и нижней опорных плит. Винтом ручной подачи установить зазор между верхней опорной плитой и динамометром от 3 до 4 мм.

2.3.5.4 Убедившись, что клапан сброса масла открыт, нижняя опорная плита находится в исходном положении и зазор между верхней опорной плитой и динамометром установлен, нажать кнопку **ВВОД**, на дисплей выводится сообщение об автоподстройке:



Автоподстройка:  
  
2. Включить насос кнопкой "ПУСК"  
закрывать клапан сброса  
+00.00мм

(20)

Следуя указаниям на дисплее включить двигатель насоса кнопкой **ПУСК**, и закрыть клапан сброса, после чего запускается процесс автоподстройки.

Во время автоподстройки нижняя опорная плита перемещается вверх на 2 мм, перемещение плиты отображается в нижнем правом углу дисплея.

Ручку потенциометра повернуть по часовой стрелке до упора, индикатор работы двигателя должен светиться.

**Примечания:** 1 В режиме «**Проверка/ калибровка**» скорость нагружения пресса регулируется потенциометром.

2 При повороте потенциометра против часовой стрелки до упора (индикатор работы двигателя гаснет) происходит полная остановка двигателя пресса.

После окончания автоподстройки пресс переходит в режим «**Проверка/калибровка**», дисплей имеет вид:

текущее значение нагрузки

значение перемещения плиты

+0000.09мВ - +0000.00кН		+003.86мм
▶ 1. +0000	P = +0000.00 кН	0030.0
2. +0078		0040.0
3. +0192		0050.0
4. +0372		0060.0
5. +0744.3 - 0020.0		10. +2512.2 - 0070.0

(21)

2.3.5.5 Поворачивая ручку потенциометра против часовой стрелки, уменьшить скорость нагружения до величины достаточной, чтобы наблюдать за показаниями динамометра и пресса.

С равномерной скоростью произвести три ряда нагружений динамометра (начиная с наименьшего значения), содержащих не менее пяти ступеней каждый, равномерно распределенных в нормированном диапазоне нагружения пресса. На каждой ступени производить отсчет показаний пресса при достижении контролируемой ступени по показаниям динамометра.

2.3.5.6 Если погрешность пресса в какой либо точке диапазона превышает допустимую необходимо нажатием кнопки **СЕРИЯ** перейти к экрану (21) и провести корректировку градуировочной характеристики в данной точке.

текущее значение сигнала U  
с тензодатчика

соответствующее значение  
нагрузки по показаниям пресса

+0000.05мВ - +0000.01кН		+002.48мм
▶ 1. +0000.0 - 0000.0	6. +0338.8 - 0050.0	
2. +0015.2 - 0002.0	7. +0667.7 - 0100.0	
3. +0036.8 - 0005.0	8. +0995.4 - 0150.0	
4. +0071.9 - 0010.0	9. +1323.8 - 0200.0	
5. +0138.9 - 0020.0	10. +1650.1 - 0250.0	

таблица градуировочной характеристики (22)

На дисплее отображается градуировочная характеристика пресса, состоящая из 20 значений сигнала (U, мВ) с тензодатчика и соответствующих им действительных значений нагрузки (P, кН). В верхней строке дисплея отображается текущее значение сигнала с тензодатчика и соответствующее ему значение нагрузки по показаниям пресса, а так же значение перемещения нижней опорной плиты.

Для корректировки градуировочной характеристики необходимо кнопками ↑, ↓ перевести курсор ▶ на точку, которую необ-

ходимо скорректировать, и изменить значение сигнала с тензодатчика, для чего:


– нажать кнопку **ВВОД**, затем кнопками ↑, ↓ установить новое значение сигнала с тензодатчика (отображается в верхней строке дисплея), соответствующее действительному значению нагрузки в данной точке.

– зафиксировать результат, нажав дважды кнопку **ВВОД**.

2.3.5.7 Продолжив нагружение, скорректировать градуировочную характеристику в остальных точках, если это необходимо.

2.3.5.8 Повторить поверку пресса.


**Примечания:** 1 Если в процессе нагружения динамометра произошло превышение нагрузки на какой-либо ступени нагружения, дисплей примет вид:

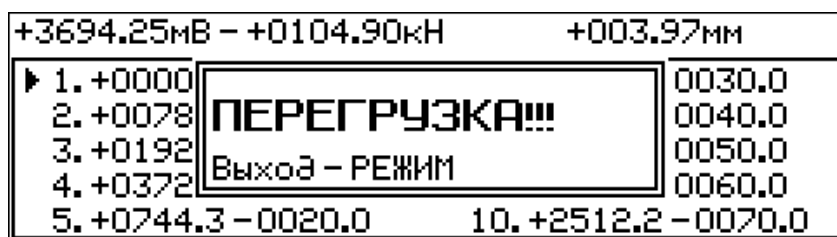

(23)

В этом случае необходимо нажать кнопку **СТОП**, открыть клапан сброса масла и дождаться перемещения нижней опорной плиты в исходное положение, после чего повторить операции по п.п. 2.3.5.3...2.3.5.4.

2 При необходимости возврата заводских установок (если в процессе поверки/калибровки были введены ошибочные данные) необходимо в режиме «**Поверка/калибровка**» нажать кнопку **F**, дисплей при этом имеет вид:

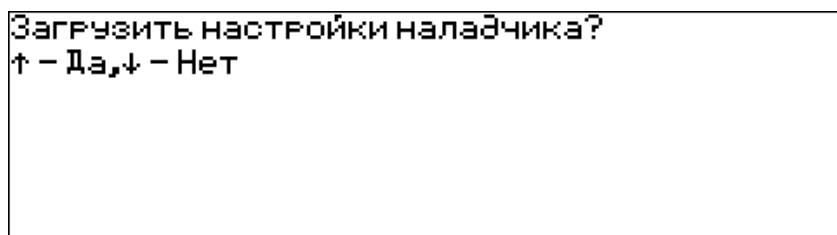

(24)

При нажатии кнопки ↑ дисплей имеет вид:



Загрузить настройки наладчика?  
↑ - Да, ↓ - Нет  
Загрузка успешно завершена. Выход - РЕЖИМ.


(25)

При нажатии кнопки ↓ пресс возвращается в режим «**Проверка/калибровка**».

Для возврата в основное меню нажать кнопку **РЕЖИМ**.

### 2.3.6 Порядок работы в режиме «Установка часов»

2.3.6.1 Выполнить операции по п. 1.4.3.6, дисплей при этом имеет вид, например:

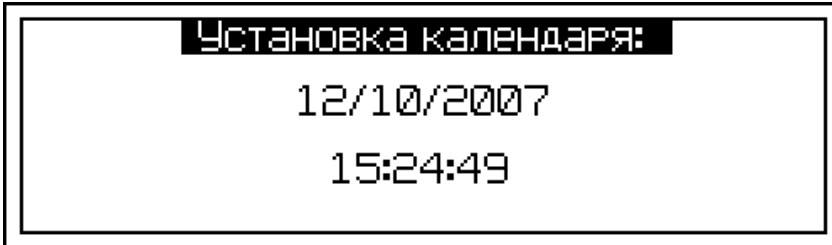

Установка календаря:  
12/10/2007  
15:24:49

(26)

2.3.6.2 При необходимости изменения установок необходимо нажатием кнопки **ВВОД** возбудить мигание числа, кнопками ↑, ↓ внести корректировку и зафиксировать кнопкой **ВВОД**. Далее, по миганию активного параметра, аналогично установить месяц, год, часы, минуты и секунды. Установленные дата и время сохраняются в программном устройстве пресса не менее трех лет, после чего батарея CR-2032 должна быть заменена в условиях изготовителя.

2.3.6.3 Возврат пресса в основное меню к экрану «**Выбор режима**» производится нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

## 3 Техническое обслуживание

### 3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работе с прессом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при механических испытаниях

строительных материалов.

3.1.2 Подъем и монтаж пресса в проектное положение производится с применением грузоподъемных механизмов. Стропы должны быть заведены под упорную траверсу.

3.1.3 Не реже одного раза в год необходимо проверять срабатывание защиты от перегрузки путем нагружения стальной болванки сечением не менее 100 см<sup>2</sup>.

## **3.2 Порядок технического обслуживания**

3.2.1 Техническое обслуживание пресса включает:

3.2.1.1 Проверку срабатывания защиты от перегрузок;

3.2.1.2 Текущий ремонт в случае неисправности в цепях электропривода и насоса, обнаружения протечек масла, неисправности силоизмерителя;

3.2.1.3 Повторную калибровку в случае ремонта силоизмерителя;

3.2.1.4 Долив масла, если его уровень ниже риски на щупе.

3.2.1.5 Замену масла в гидравлической системе следует производить через 500 часов непрерывной работы пресса, либо один раз в два года.

Для замены масла необходимо:

- отвернуть и снять пробку заливной горловины бака;
- установить емкость под сливное отверстие, отвернуть пробку и слить отработанное масло;
- завернуть пробку сливного отверстия и через воронку залить 2,9 л масла в заливную горловину;
- завернуть пробку заливной горловины.

3.2.1.6 Обслуживание пресса по п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.4 и 3.2.1.5 может выполняться потребителем, обслуживание по остальным пунктам – только на предприятии изготовителя.

## **4 Методика поверки**

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с РМГ 51-2002 «Документы на методики поверки. Основные положения» и устанавливает методику первичной и периодической поверки прессов.

До ввода в эксплуатацию, а так же после ремонта прессы подлежат первичной, а в процессе эксплуатации периодической поверке. Интервал между поверками 1 год.

### **4.1 Операции поверки**

### **4.2 Средства поверки**

### **4.3 Требования безопасности**

### **4.4 Условия поверки и подготовка к ней**

### **4.5 Проведение поверки**

### **4.6 Оформление результатов поверки**

## **5 Хранение**

5.1 Упакованные прессы должны храниться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 2 (С) по ГОСТ 15150.

Условия хранения без упаковки – 1Л по ГОСТ 15150.

5.2 В воздухе помещения для хранения прессов не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

5.3 Срок хранения прессов в потребительской таре без переконсервации – не более одного года.

## **6 Транспортирование**

6.1 Допускается транспортирование прессов в транспортной таре всеми видами транспорта, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 2 С по ГОСТ 15150.

6.2 При транспортировании прессов должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

## **7 Утилизация**

Прессы не содержат в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация прессов может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.



**Паспорт**  
**Пресс гидравлический малогабаритный**  
**ПГМ-2000МГ4**

## **1 Общие сведения об изделии**

1.1 Прессы гидравлические малогабаритные ПГМ-МГ4 (далее по тексту – прессы) предназначены для создания и измерения нагрузки (силы), при статических испытаниях на сжатие и изгиб контрольных образцов из бетона, а так же других строительных материалов.

1.2 Область применения – строительная индустрия, научно исследовательские и строительные лаборатории.

1.3 При эксплуатации в рабочих условиях прессы устойчивы к воздействию:

- температуры окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С;
- относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

## **2 Основные технические и метрологические характеристики**

2.1 Пределы нагружений:

- наименьший – 100 кН;
- наибольший – 2000 кН;

2.2 Цена единицы наименьшего разряда 0,1 кН

2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Диапазон нагружений, % от наибольшего предела нагружения	Пределы допускаемой относительной погрешности, %
от 1 до 5	± 3
св. 5 до 100	± 1

## Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ - 2000МГ4

2.4 Высота, ширина и глубина рабочего пространства не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2

Высота рабочего пространства, мм	Глубина рабочего пространства, мм	Ширина рабочего пространства, мм
305	290	305

2.5 Диапазон регулирования скорости возрастания напряжения в образце от 0,2 до 1,0 МПа/с.

2.6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной скорости  $\pm 0,2$  МПа/с.

2.7 Размеры опорных плит не менее  $\varnothing 285$  мм.

2.8 Ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм.

2.9 Габаритные размеры и масса прессов не более указанных в таблице 3.

Таблица 3

Модификация пресса	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПГМ-2000МГ4	470×520×1230	420
Пульт управления	200×50×100	0,1

2.10 Электрическое питание прессов осуществляется от сети переменного тока частотой  $(50\pm 0,5)$  Гц, напряжение  $(220\pm 22)$  В.

2.11 Потребляемая мощность 550 Вт:

2.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP20.

2.13 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в таблице 4.

2.14 Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч.

2.15 Средний срок службы, не менее 10 лет

## Пресс гидравлический малогабаритный ПГМ - 2000МГ4

Таблица 4

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Встроенное программное обеспечение	PGM_EL	V1.01	A14D	CRC16
ПО ПК	ПГМ-МГ4	1.0.1	91f3f72726137f44 71edfc867f39d166	md5

### 3 Комплект поставки

	Наименование и условное обозначение	Количество, шт.	Примечание
1	Пресс ПГМ-2000МГ4 – собственно пресс – пульт управления	1 1	
2	Руководство по эксплуатации. Паспорт	1	
3	Кабель USB	1	
4	CD с программным обеспечением «СКБ Стройприбор»	1	
5	Кабель сетевой	1	
6	Вставка плавкая 5А, 250 В.	2	
7	Емкость с маслом, объемом 1 л	1	
8	Упаковка	1	
9	Приспособление для испытания на изгиб	1	По спецзаказу

## 4 Свидетельство о приемке

## 5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие прессы требованиям нормативной технической документации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня ввода прессы в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления прессы.

5.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на прессы с нарушенным клеймом изготовителя, имеющие грубые механические повреждения.